




GH-50200 ZHP DRO RFS
GH-50240 ZHP DRO RFS

Токарно-винторезный станок серии ZHP

RUS 
Инструкция по
эксплуатации



ЕАС

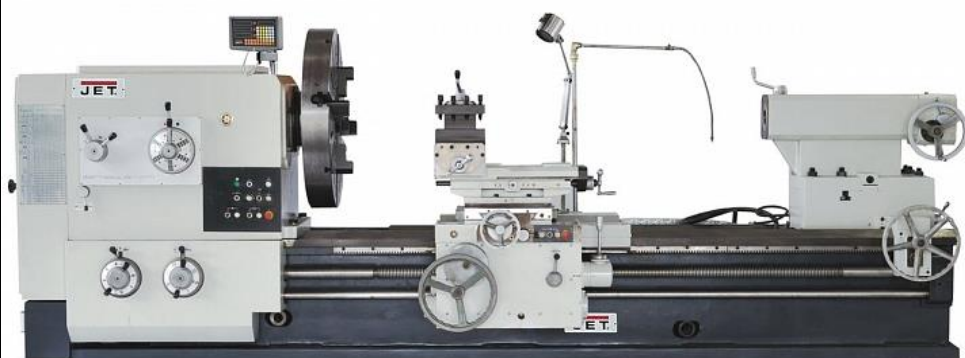

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «ИТА Технолоджи»

Москва, Переведеновский пер., д. 17, тел.: +7 (495) 660-38-83

8-800-555-91-82 бесплатный звонок по России

Официальный вебсайт: www.jettools.ru Эл. Почта: neo@jettools.ru

Made in PRC / Сделано в КНР

Артикул: 50000892Т, 50000893Т

2026г.

Декларация о соответствии ЕАС

Изделие: Токарный станок по металлу

Модель: GH-50200 ZHP DRO RFS, GH-50240 ZHP DRO RFS,

Артикул: 50000892Т, 50000893Т

Торговая марка: JET

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента Тамо-
женного союза)

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Правила безопасности при эксплуатации станка
- II. Описание и назначение станка
- III. Основные технические характеристики
- IV. Описание и регулировка основных узлов
- V. Система смазки
- VI. Операционная система
- VII. Система охлаждения
- VIII. Погрузка/разгрузка, установка и тестовый запуск
- IX. Регулировка оборотов и подач
- X Электрика
- XI. Гидравлическая система
- XII. Перечень быстро изнашиваемых компонентов

I. Правила безопасности при эксплуатации станка

1. Перед первым запуском станка оператор должен внимательно прочитать руководство по эксплуатации, после понимания особенностей конструкции, технического обслуживания и эксплуатации, можно эксплуатировать станок.
2. Перед работой необходимо проверить каждую скользящую поверхность станка, убедитесь, что все в порядке.
3. После того, как станок остановили на долгое время, сначала включите масляный насос, и запустите его на одну минуту, чтобы убедиться, что смазочного масла достаточно. Затем станок следует сначала запустить на низких оборотах, затем скорость постепенно повышать.
4. Масло следует регулярно менять в соответствии со схемой смазки, масляная форсунка в передней бабке проверяется, чтобы предотвратить ее засорение.
5. Масляный бак и фильтр необходимо регулярно чистить, грязь в баке охлаждающей жидкости следует периодически удалять.
6. Каждая рукоятка должна быть поставлена в определённое положение.
7. Скорость шпинделя и подача не могут быть изменены, когда шпиндель и подача работают.
8. Для ускоренного перемещения, нажмите кнопку на конце рукоятки после того, как определите направление перемещения
9. При поддержании заготовки задней бабкой стопорный штифт задней бабки должен быть вставлен в зубья станины, при этом контргайка между станиной и задней бабкой, а также стопорная рукоятка втулки задней бабки должны быть зафиксированы.
10. При обработке с центром, место центровки должно быть смазано, если центр перегрелся, немедленно остановите станок, поврежденный центр нельзя использовать.
11. Когда заготовка поддерживается люнетом и задней бабкой во время точения, соприкасающуюся часть заготовки следует смазать.
12. Ходовой винт используется только при нарезании резьбы, вращение ходового вала допускается только в обратном направлении, в противном случае муфта выйдет из строя.
13. После окончания работы машинным маслом следует смазать поверхность направляющих станка.
14. Когда станок работает, уделяйте больше внимания безопасности во время уборки.
15. Нельзя класть детали на обработанную поверхность и направляющие станка
16. Когда скорость вращения шпинделя выше 160 об/мин и необходимо остановить вращение, положение переключателя торможения должно быть переключено с нормального торможения на разомкнутое. Когда скорость вращения шпинделя

снизится, переключатель торможения можно снова установить в положение нормального торможения, после чего шпиндель сразу остановится.

17. Если скорость шпинделя превышает 50 об/мин и производится нарезание резьбы, а заготовка зажата в патроне, инерция высока. Необходимо включать обратный ход при низкой скорости вращения шпинделя.

18. Скорость вращения шпинделя не может превышать 250 об/мин при диаметре патрона >1000 мм.

II. Описание и назначение станка

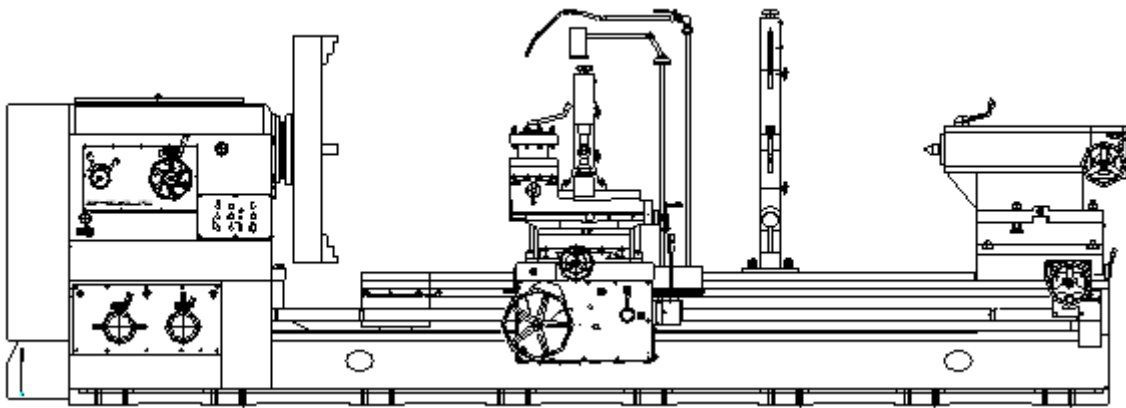


Рис. 2.1. Общий вид станка

Этот станок предназначен для различных видов токарных работ, таких как: торцевание различных заготовок, токарная обработка широкого спектра внутренних и наружных поверхностей, нарезание различных резьб: метрических, дюймовых, модульных, диаметральных и т. д. Короткая коническая заготовка (длина $L < 250$ мм) может быть обработан одним верхним суппортом, длинный конус может быть обработан верхним суппортом и продольной композитной подачей. , он также подходит для тяжелой обработки твердосплавными инструментами, обработки различных видов черных и цветных металлов.

Этот станок имеет производительность большой мощности, высокую скорость, низкий уровень шума, высокую жесткость, а также высокую точность. Он также отличается прекрасным внешним видом, компактным дизайном, компактным управлением, простотой в эксплуатации, надежной безопасностью и четким изображением бренда. Кроме того, станок имеет полные аксессуары, также могут быть поставлены специальные приспособления, такие как устройство опорных роликов, конусная линейка, устройство цифровой индикации и так далее.

III. Основные технические характеристики

Наибольший диаметр обработки над станиной	Ø1250мм
Наибольший диаметр обработки над поперечным суппортом	Ø865 мм
Макс. диаметр обработки над съёмным мостиком (gar)	Ø1750 мм
Ширина станины	755 мм
Макс. длина устанавливаемой заготовки в центрах (PMЦ)	5 / 6 м
Макс. длина точения	4,85 / 5,85 м
Макс. допустимый вес заготовки установленной в центрах	5000 кг
Передний конец шпинделя	A2-15 (DIN 55026)
Отверстие шпинделя	Ø130мм
Конус шпинделя (метрический)	Ø140, 1:20
Количество скоростей (прямое вращение)	24
Количество скоростей (обратное вращение)	12
Диапазон скоростей шпинделя:	
Прямое вращение	2,5~250 об/мин
Обратное вращение (реверс)	3,15~250 об/мин
Шаг ходового винта/диаметр	12 мм/Ø70 мм
Количество подач по каждой оси (Z/X/Z ₀)	97
Диапазон подачи резцедержателя за оборот. шпинделя	
Продольные	0,064~12 мм/об
Поперечные	0,032~6 мм/об
Средний суппорт	0,016~3 мм/об
Ускоренное перемещение:	
Продольное	3740 мм/мин
Поперечное	1870мм/мин
Средний суппорт	935 мм/мин
Нарезаемые резьбы (диапазон / количество)	
метрическая	1~120 мм/45
дюймовая	30~1/4 TPI/42
модульная	0,5~60 мм/46
диаметральная	1/2~60DP/48
Расстояние по вертикали от центра шпинделя до установочной базы	51 мм
Размер хвостовика инструмента	50×50мм
Макс. ход поперечных салазок	720мм
Угол поворота среднего суппорта	±90°
Макс. ход среднего суппорта	250мм
Макс. ход верхнего суппорта	200мм
Внутренний конус пиноли задней бабки	метрич. №80
Макс. ход пиноли задней бабки	300мм

Внешний диаметр пиноли задней бабки	Ø160 мм
Мощность главного двигателя	22кВт
Мощность двигателя быстрой подачи	1,5 кВт
Мощность насоса охлаждающей жидкости	0,25 кВт
Габаритные размеры (PMЦ 5 / 6 м)	(Д×Ш×В) 8000 / 9000×1860×700 мм
Вес нетто (PMЦ 5 / 6 м)	14200 / 15300 кг

(Примечание: на каждую дополнительную длину машины в 1 м будет добавлен дополнительный вес нетто в размере 1100 кг.)

IV. Описание и регулировка основных узлов

1. Станина

Рис. 4 представляет собой схему станины. Она образована двумя группами направляющих формы «л», одна группа используется для продольно-поперечных направляющих каретки, другая используется для продольно-поперечных направляющих задней бабки. Направляющая формы «л» имеет хорошие точностные характеристики, высокую противоударную способность, высокую виброустойчивость, Таким образом, можно обеспечить не только точность и продолжительный срок службы, но и стабильность точности станка.

Литейный профиль в станине предназначен для предотвращения перемещения задней бабки после зажима заготовки.

Применяется простой и удобный метод бокового удаления стружки. При этом требования к фундаменту остаются достаточно простыми.

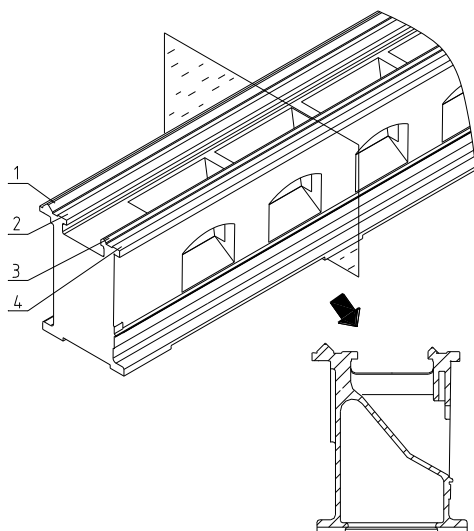


Рис. 4.1. Схема станины

2. Шпиндель

См. рис. 5, шпиндель токарного станка представляет собой короткую коническую шпиндельную головку фланцевого типа, конструкция цилиндрического ролико-

подшипника, передняя и задняя опоры являются основными опорами, средняя опора является вспомогательной опорой.

Упорный подшипник шпинделя установлен в передней опорной точке, осевой зазор упорного подшипника регулируется гайкой 1, радиальный зазор двухрядного короткого цилиндрического роликоподшипника для передней и задней опор регулируется отдельно гайкой 2 и гайка 3.

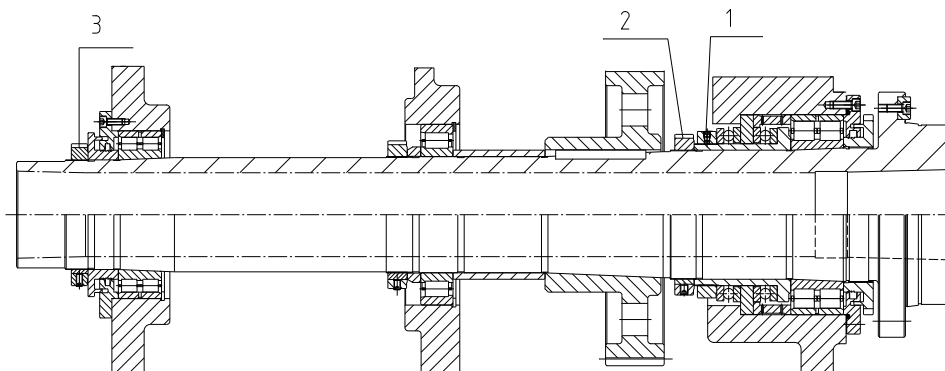


Рис. 5. Конструкция шпинделя роликового подшипника

Прямое и обратное вращение шпинделя (или ускоренное движение) осуществляется с помощью кнопки на эл. панели. Смазочный клапан управляется электромагнитом, приводит в действие фрикционную муфту и ведущую шестерню. Если рычаг управления вращением шпинделя в прямом и обратном направлении, расположенный с левой стороны передней бабки, установлен в положении «вперед», реализуется прямое вращение или прямое ускоренное вращение шпинделя. См. рис. 6: нажмите кнопку на эл. панели для вращения вперед, масло попадает в трубку 1, масляный цилиндр перемещается в направлении В, фрикционные диски сжимаются, и шестерня 3 приводится в движение, включается прямое вращение шпинделя. При нажатии кнопки на панели для обратного вращения масло поступает в трубку 2, масляный цилиндр движется в направлении А, фрикционные диски сжимаются, и шестерня 4 приводится в движение, включается прямое ускоренное вращение шпинделя. Если рычаг управления вращением шпинделя в прямом и обратном направлении, расположенный с левой стороны передней бабки, установлен в положении «назад», реализуется прямое или обратное вращение шпинделя. Гидравлическая система действует так, как указано выше: если нажата кнопка для вращения вперед, выполняется прямое вращение шпинделя, если нажата кнопка для вращения назад, выполняется обратное вращение шпинделя.

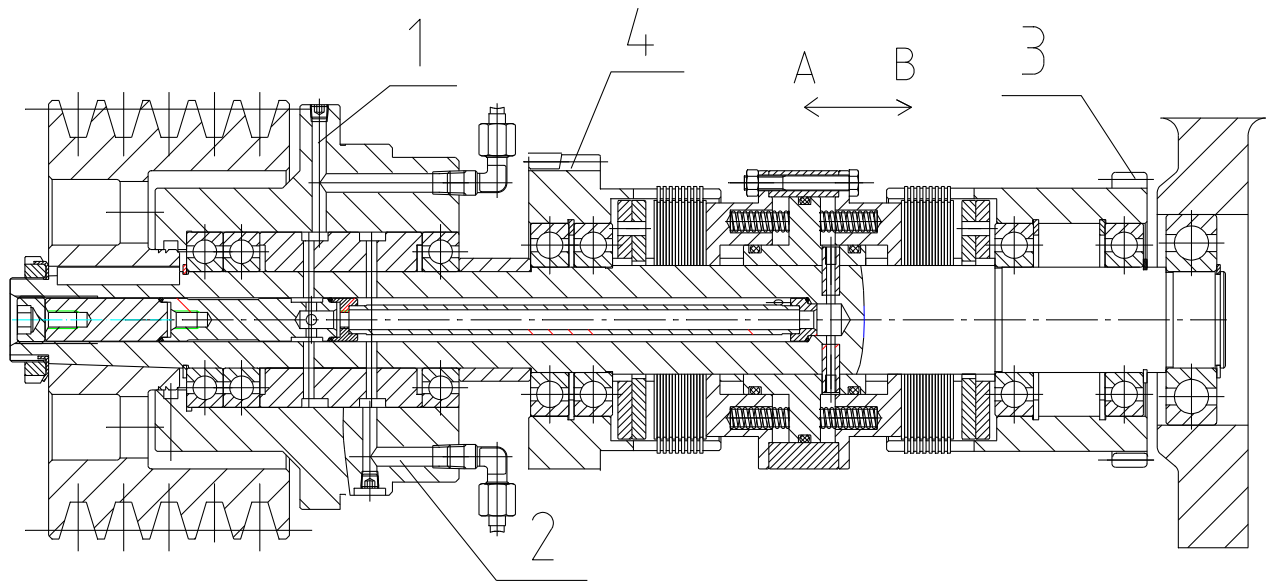


Рис. 6. Конструктивная схема вала I

См. рис. 7: механизм с гидравлическим управлением используется тормозным устройством шпинделя, он установлен на конце вала III. Если переключатель режима торможения на электрическом пульте управления передней бабки приведён в действие, то после нажатия кнопки останова шпинделя торможение шпинделя производится сразу и автоматически; в противном случае, шпиндель продолжает некоторое время вращаться по инерции, а затем останавливается.

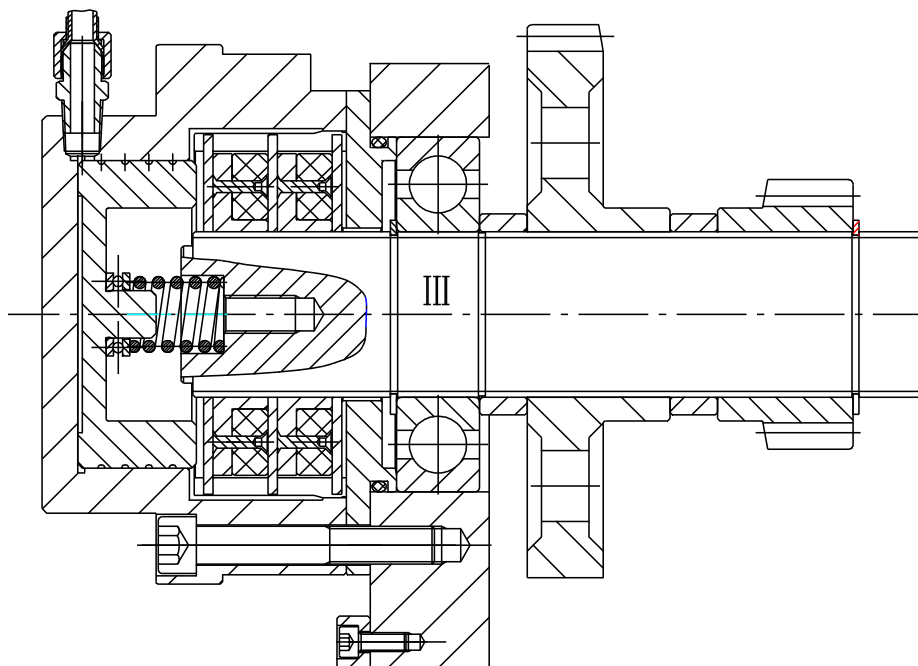


Рис. 7. Чертеж конструкции тормоза вала III

3. Задняя бабка

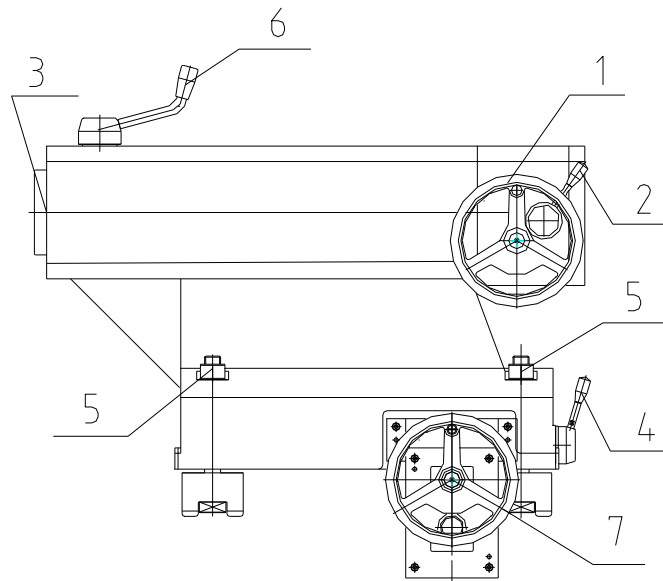


Рис. 8. Общая схема задней бабки

Осевое перемещение пиноли задней бабки регулируется маховиком 1 и рычагом 2. Если маховик 1 установлен в положение 1:1, то один полный оборот маховика 1 соответствует перемещению пиноли задней бабки на 8 мм в осевом направлении. Если рычаг 2 переводится в положение 1:20, то один оборот маховика 1 перемещает пиноль задней бабки на 0,4мм в осевом направлении.

Конус пиноли задней бабки метрический № 80, для использования центра Морзе № 6 задняя бабка оснащена конической втулкой 3. При необходимости извлечь центр, пиноль задней бабки необходимо подать назад. Если пиноль многократно перемещать вперед-назад, то ступенчатая поверхность ходового винта выйдет из втулки 3 и центр можно извлекать.

Поворачивая маховик 7, заднюю бабку можно перемещать в продольном направлении.


Во избежание перемещения задней бабки по станине при зажиме заготовки, на задней бабке установлен стопорный рычаг 4, при зажиме заготовки задней бабкой рукоятка 4 должна быть переведена в положение, при котором стопорный штифт вставлен в зуб станины под задней бабкой, затяните гайки 5

Когда заказчики хотят установить буровую головку на заднюю бабку для использования функции сверления, винт GB70 в месте фланца может быть ослаблен, винт следует закрепить. После регулировки собачки, может быть реализована функция мертвой точки.

4. Средний продольный суппорт

В каретке имеется не только ходовой винт для привода подачи поперечного суппорта, но и подающий стержень для привода среднего суппорта. Вращение подающего стержня будет передаваться ходовому винту среднего суппорта с помощью конических и прямозубых зубчатых колёс, при этом подача среднего суппорта может осуществляться с использованием авто подачи.

Для точения конусов средним суппортом может использоваться авто подача, длина обработки конуса находится в пределах 250 мм, при точении такого конуса угол поворота среднего суппорта должен совпадать с углом конуса.

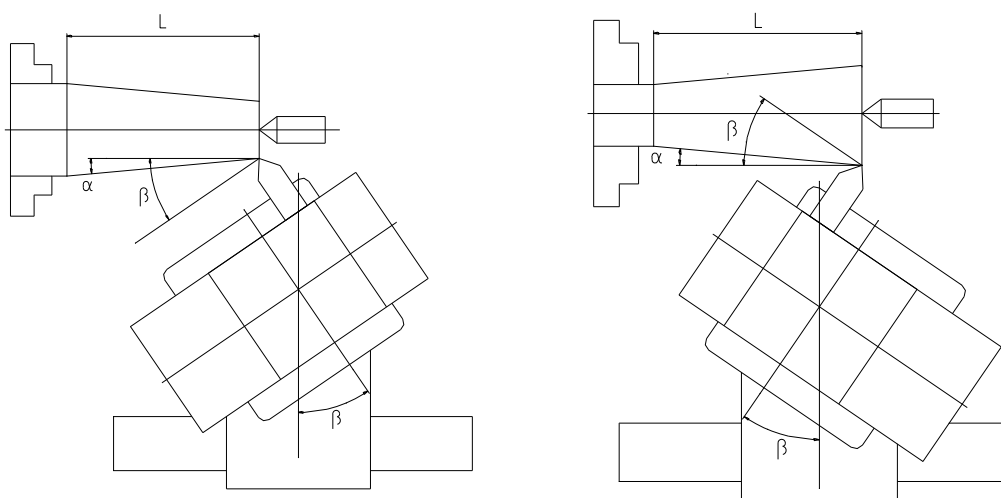

а. точение нормального конуса

б. точение обратного конуса

Рис. 9. Схема положения конусной токарной обработки

При длине обтачивания конуса более 250 мм его можно обтачивать продольной подачей и составным перемещением среднего суппорта. При токарной обработке такого длинного конуса поперечный паз одинарного рычага, с правой стороны фартука, должен быть повернут на 45°. Направление поперечного паза составляет угол 45° с направлением продольной подачи. (при повороте крышки следует сначала нажать пружинный штифт на боковой стороне крышки, он автоматически подпружинится при повороте в нужное положение). Расчёт не обходимо провести в соответствии с типом (1) и выставить угол β среднего суппорта (см. рис. 9).

Формулы угла β : (как для прямого, так и для обратного конуса)

$\beta = \text{Sin}^{-1} (4 \cdot \text{Sin} \alpha) + \alpha$ тип 1)

Формула расчета макс. длины точения конуса:

$L = 1600 \pm 250 \times \cos \beta$ тип(2)

См. рис.10, гайка поперечного ходового винта имеет разрез. Когда ходовой винт и гайка создают избыточный люфт из-за истирания, гайка 2 вызывает радиальную деформацию за счет затягивания винта 1, так что люфт между ходовым винтом и гайкой может быть устранен.

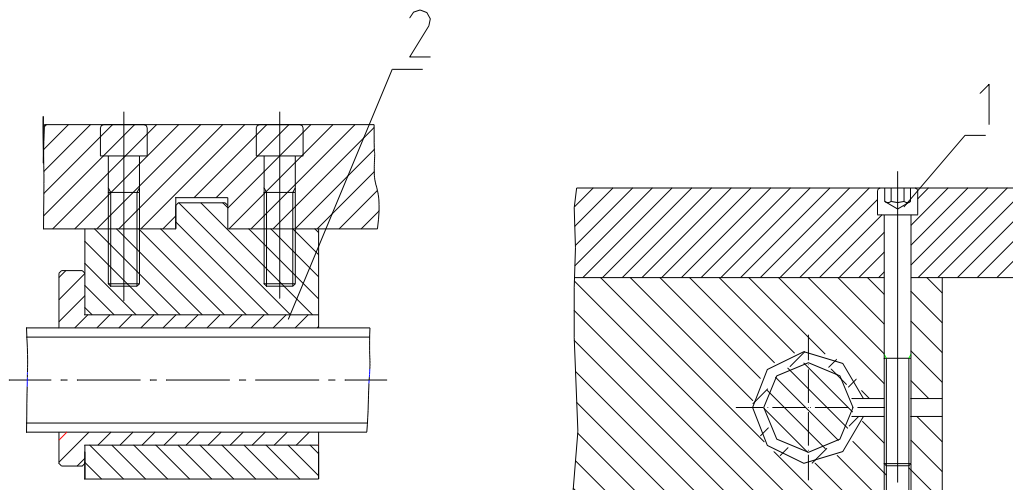


Рис.10. Регулировка большой ползунковой гайки

Переключение подачи автоматическая/ручная, среднего суппорта, происходит с помощью кнопки 1 (см. рис. 11). Кнопку 1 для изменения режима подач следует вытянуть примерно на 5 мм, при повороте на 180° она может сбрасываться автоматически.

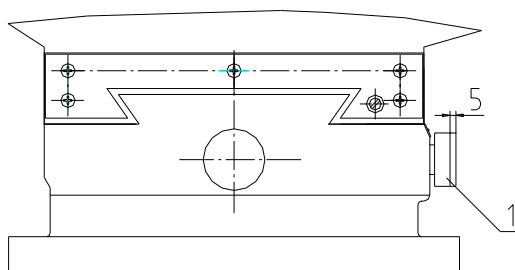


Рис. 11. Средний суппорт

5. Фартук

Чтобы движение между системой подачи и системой быстрого привода не мешало друг другу, обгонная муфта была установлена с левой стороны червячного вала в фартуке.

Чтобы предотвратить одновременное перемещение по ходовому винту и ходовому валу, было оборудовано устройство блокировки. Цель блокировки ходового винта после включения ходового вала достигнута, конструкция обеспечивает безопасную работу станка.

6. Коробка подач.

Коробка подач является приводным механизмом соединения шпинделя и каретки. При подаче и нарезке различных видов резьбы отрегулируйте положение шестерни и рычага в соответствии с выбранной подачей/резьбой на станке, если пользователям необходимо нарезать специальную резьбу, рассчитайте передаточное отношение J гитары сменных зубчатых колёс, опирайтесь на приведённые формулы, затем определите необходимое количество зубьев. и количество передач согласно схемы таб.4

$$\text{Для метрической резьбы: } J = \frac{t \cdot z}{I \cdot T}$$

$$\text{Для модульной резьбы: } J = N \cdot M \cdot z / (I \cdot T)$$

$$\text{Для дюймовой резьбы: } J = \frac{25.4 \cdot z}{I \cdot T \cdot N}$$

$$\text{Для питчевой резьбы: } J = 25,4 \cdot N \cdot z / (P \cdot I \cdot T)$$

В этих формулах каждый символ означает, что:

J ----- передаточное отношение гитары сменных зубчатых колес

T ----- шаг ходового винта в мм

z ----- число заходов нарезаемой резьбы

I ----- общее передаточное отношение от шпинделя до ходового винта

t ----- шаг нарезаемой резьбы, мм

M ----- модуль в мм

N ----- число ниток на дюйм

P ----- D·P· нарезаемый шаг в питчах

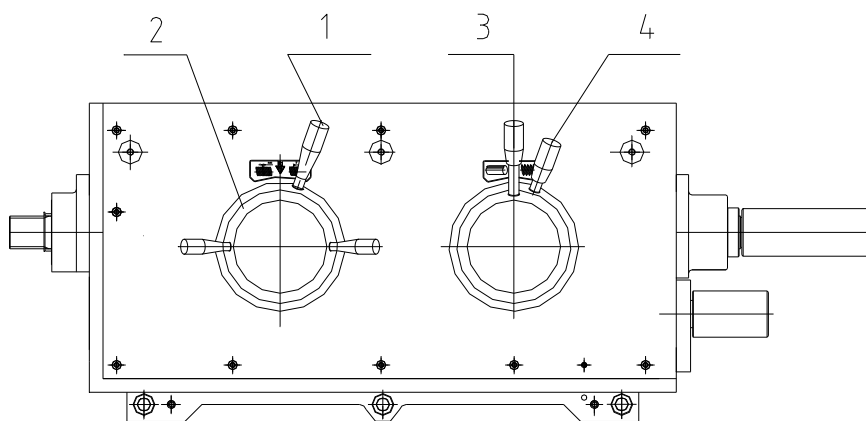


Рис. 14. Внешний вид коробки подачи

См. рис.14, при смене основной группы сначала поверните рычаг 2 против часовой стрелки, рычаги 1,2,3 и 4 совпадают друг с другом, можно добиться изменения различных видов резьбы и подачи.

7. Механизм передач («гитара»).

Механизм передач - это не только блок зубчатых колёс для передачи усилия подачи, но и устройство для смены различных видов резьбы

8. Защита безопасности

Для обеспечения безопасности при нарезании резьбы, в механизме передач установлена шестерня обратной связи (защита от перегрузки). При возникновении перегрузки во время точения резьбы, передача от шпиндельной бабки к коробке подач может быть отключена, таким образом, безопасность этой системы защищена.

На фартуке установлена перегрузочная муфта. При перегрузке муфта проскальзывает, суппорт останавливается, безопасность системы соблюдается. Передаточный момент предохранительной муфты регулируется регулировочной гайкой.

В фартуке предусмотрен механизм продольного упора, при перемещении каретки, когда стопорная тяга коснется упора, закрепленного на станине, муфта в фартуке остановит движение каретки. Механизм выполняет функцию останова каретки, его можно использовать для останова перемещения каретки при точении, точность позиционирования составляет ± 1 мм.

При быстром перемещении каретки следует избегать использования этого механизма, чтобы увеличить срок службы станка.

На верхнем суппорте установлена защита рабочей зоны, чтобы исключить возможность получения травмы оператором. Положение устройства можно отрегулировать в соответствии с требованием безопасности.

VI. Система смазки

Способ смазки принудительный, внешней циркуляции, включая смазку распылением и инъекционную смазку. Использование этой системой смазки обеспечивает правильную работу и продлевает срок службы станка. Регулярно доливайте и меняйте масло в соответствии со схемой смазки, показанной на рис. 16.


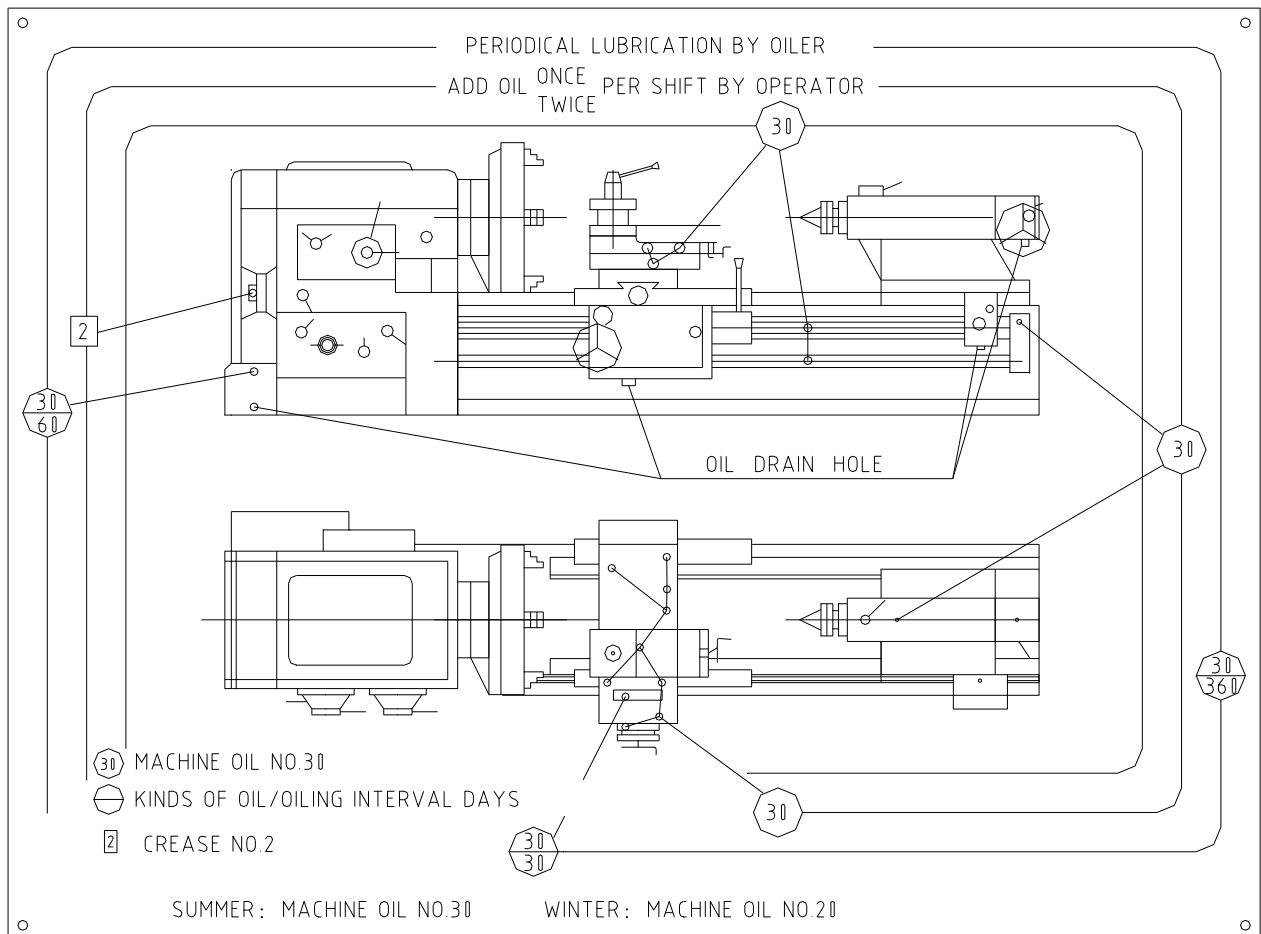


Рис. 16. Схема смазки

VII. Операционная система

Операционная система управляет электрической, гидравлической и механической частью. Работа шпинделя будет осуществляться при любом положении передней бабки и фартука, один рычаг каретки с поперечными канавками может управлять общей подачей, ускоренной подачей каретки и подачей среднего суппорта.

Название каждого рычага (маховика) и назначение см. на рис.17.

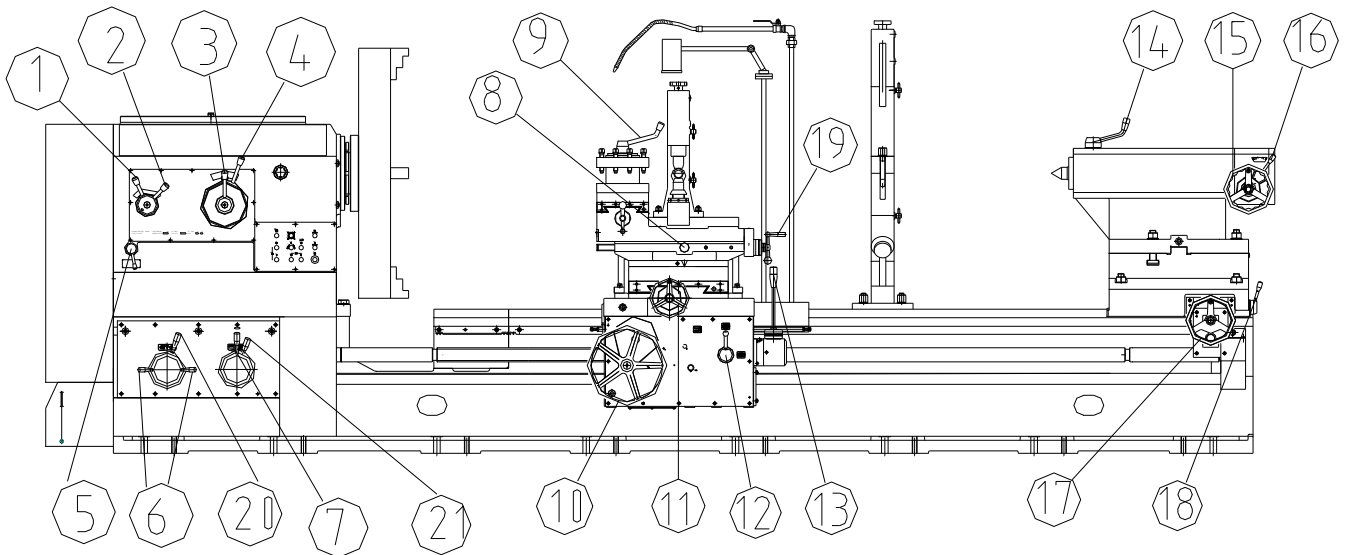

No.	Название и применение	No.	Название и применение
1	Рукоятка регулировки шага	12	Рукоятка для разрезной гайки
2	Рукоятка переключения для левой и правой резьбы	13	Рукоятка управления продольной или поперечной подачей и кнопка быстрого хода
3	Рукоятка изменения скорости шпинделя	14	Зажимной рычаг пиноли задней бабки
4	Рукоятка изменения скорости шпинделя	15	Маховик перемещения пиноли задней бабки
5	Рукоятка изменения скорости прямого или обратного вращения шпинделя	16	Рукоятка переключения для быстрого или медленного перемещения пиноли задней бабки
6	Рукоятка регулировки шага и подачи	17	Маховик перемещения задней бабки
7	Рукоятка регулировки шага и подачи	18	Рукоятка стопорного штифта задней бабки
8	Рукоятка включения подачи или ходового винта внутри каретки	19	Маховик перемещения верхнего суппорта
9	Рукоятка фиксации и ослабления квадратного резцедержателя	20	Рукоятка смены типов резьб
10	Маховик продольного перемещения каретки		
11	Маховик поперечного перемещения		

Рис. 17.

VIII. Система охлаждения

Система охлаждения токарного станка состоит из бака охлаждающей жидкости, электрического насоса, мягкого и жесткого трубопровода, клапана, водяного сопла и так далее. Из-за того, что трубопровод СОЖ находится под токарным станком, бак с охлаждающей жидкостью находится ниже уровня горизонта рядом с токарным станком, легко поддерживать экологическую санитарии рабочей зоны.

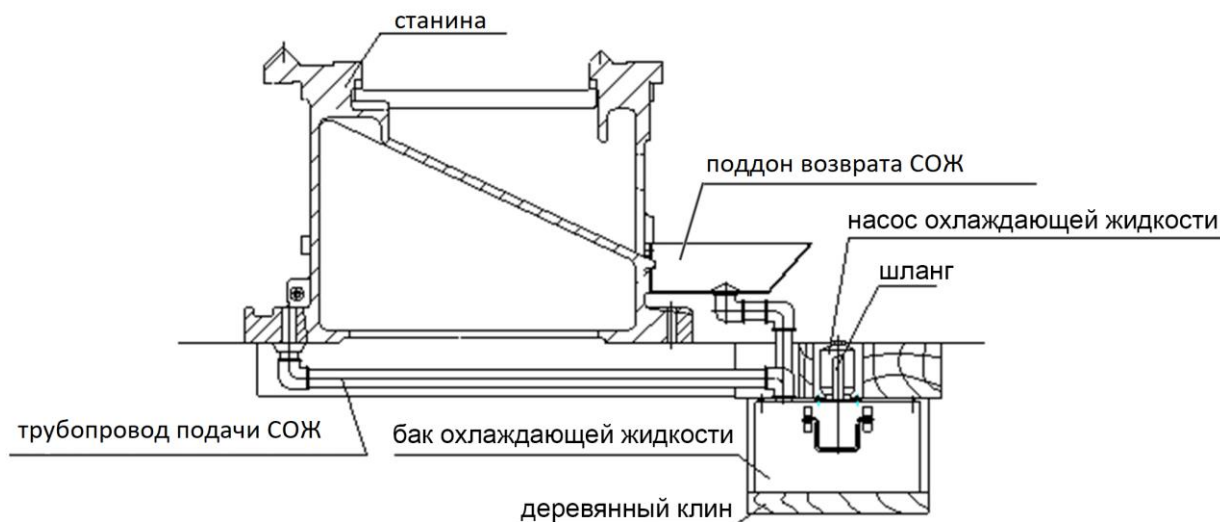


Рис. 18. Схема фундамента системы СОЖ

IX. Погрузка/разгрузка, установка и тестовый запуск

1. Внимание

При погрузке и разгрузке упакованного в ящик станка, с помощью крана, стальной трос устанавливается по меткам снаружи ящика, при перемещении и разгрузке упакованный в ящик станок нельзя чрезмерно трясти. При распаковке в первую очередь следует проверить внешнее состояние станка, проверить навесное оборудование и инструменты в соответствии с упаковочным листом.

При подъеме необходимо вставить стальные стержни диаметром от $\Phi 80$ до $\Phi 90$ мм и длиной от 1500 до 1800 мм в отверстия в станине с обеих сторон станка, а затем он подвешивается на стальном тросе. Деревянные бруски необходимо установить между стальным тросом и частями машины во избежание прямого контакта, затем можно выполнять подъем станка. Установите каретку так, чтобы сохранить равновесие станка.

2. Установка

Если макс. длина обрабатываемой заготовки $< 6000\text{мм}$, регулировочные фундаментные блоки могут не входить в комплект поставки станка, тогда под регулировочный винт подкладывается стальная пластина $60 \times 60 \times 10\text{ мм}$. Если макс. длина обрабатываемой заготовки $> 6000\text{мм}$, станок будет укомплектован установочными фундаментными блоками, а также деталями 1 и 2. Детали 1 и 2 можно изготовить самостоятельно в соответствии с требованиями рис. 20.

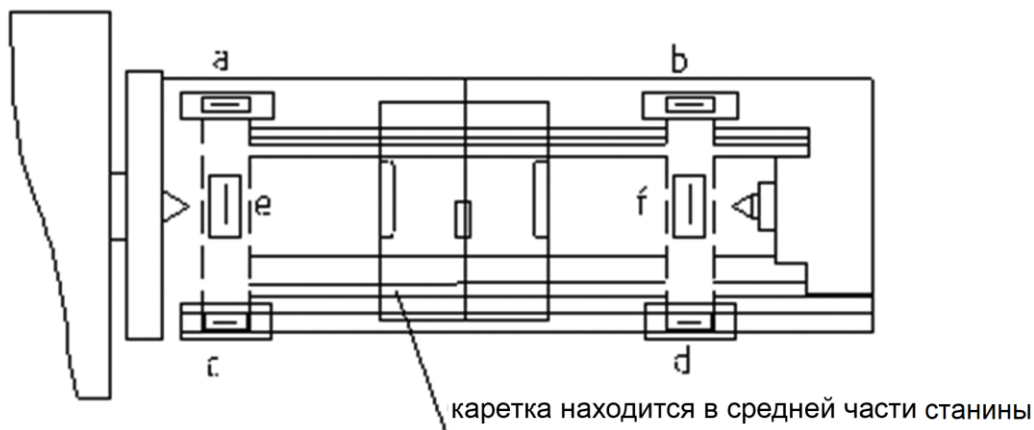


Рис. 19. Проверка точности установки

После установки станка, антикоррозийную смазку следует очистить керосином и ватой, не использовать твёрдые материалы. Затем нанести на обработанные поверхности масло. Перед пробным запуском станка оператор должен внимательно ознакомиться с описанием конструкции, работы и смазки станка, вручную проверить рабочее состояние механизмов, убедиться, что электрическая система находится в надлежащем порядке. После включения питания (обратите внимание на направление вращения двигателя), проверьте рабочее состояние каждого узла на холостом ходу, когда все в порядке, можете приступить к работе.

Машина была проверена и протестирована перед поставкой, правильность установки, будет напрямую отражать точность машины. При установке машины фундамент должен быть хорошо сделан в соответствии с требованиями рис. 21(схема фундамента приведена в конце инструкции). Глубина фундамента будет определяться в зависимости от состояния почвы. Затем поставить станок на фундамент, точность установки можно проверить как показано на рис.19, по уровню.

Уровень в положении а и b ставится на плоскую направляющую, показания не могут быть более 0,08/1000 мм; уровень в положении е и f устанавливается на пластину моста (плита моста движется по направляющей, используемой кареткой), показания не могут быть более 0,06/1000 мм. Фундаментные винты можно использовать для регулировки, если установка станка не соответствует требованиям, по окончании регулировки закройте бак охлаждающей жидкости деревянной крышкой.

Деталь No.	материал		Деталь No.	материал	
1	45		2	45	
PMЦ станка	6m to 9m		PMЦ станка	6m to 9m	
Кол-во.	18 28		Кол-во	18 28	

Рис. 20. Чертеж детали для установки

Скорость шпинделя и рабочая мощность

Таблица 3

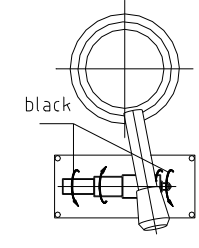
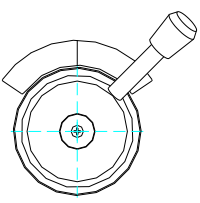
Положение ручки	Сектор	 black		Эффективность (КПД)	Допустимая нагрузка шпинделя		Мин. связь
		Обороты	Обороты		Максимум. крутящий момент (Н.м)	Выходная мощность (кВт)	
	черный	2.5	2.5	0.19	12850	4.15	
	зеленый	3.15		0.24		5.27	
	черный	4	4	0.3		6.59	
	зеленый	5		0.38		8.31	
	черный	6.3	6	0.48		10.55	
	зеленый	8	8	0.6		13.19	
	черный	10	10	0.75		16.48	
	зеленый	12.5	12.5	0.75	10040	16.48	
	черный	16	16		8030		
	зеленый	20	20		6420		
	черный	25	25		5100		
	зеленый	31.5	31.5		4010		
	черный	20	20		0.8		
	зеленый	25	25	5440			
черный	31.5	31.5	4290				
зеленый	40	40	3430				
черный	50	50	2720				
зеленый	63	63	2140				
черный	80	80	1710				
зеленый	100	100	1370				
черный	125	125	1070				
зеленый	160	160	860				
черный	200	200	690				
зеленый	250	250	540				

Таблица резьб и подач

Таблица 4

		1/1				8/1			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	1	1	2	4	8	8	16	32	64
	2			4.5	9	9	18	36	72
	3	1.25	2.5	5	10	10	20	40	80
	4			5.5	11	11	22	44	88
	5	1.5	3	6	12	12	24	48	96
	6				13	13			
	7	1.75	3.5	7	14	14	28	56	112
	8			3.75	7.5	15	15	30	60
	1	16	8	4	2	2	1	1/2	1/4
	2	18	9	4 1/2	2 1/4	2 1/4	1 1/4		
	3	20	10	5	2 1/2	2 1/2	1 1/4		
	4	22	11	5 1/2	2 3/4	2 3/4	1 3/8		
	5	24	12	6	3	3	1 1/2	3/4	3/8
	6	26	13	6 1/2	3 1/4	3 1/4	1 5/8		
	7	28	14	7	3 1/2	3 1/2	1 7/8	7/8	
	8	30	15						
	1	0.5	1	2	4	4	8	16	32
	2			2.25	4.5	4.5	9	18	36
	3	1.25	2.5	5	10	10	20	40	80
	4			2.75	5.5	5.5	11	22	44
	5	0.75	1.5	3	6	6	12	24	48
	6			3.25	6.5	6.5	13	26	52
	7	1.75	3.5	7	14	14	28	56	112
	8			3.75	7.5	7.5	15	30	60
	1	32	16	8	4	4	2	1	1/2
	2	36	18	9	4 1/2	4 1/2	2 1/4	1 1/4	
	3	40	20	10	5	5	2 1/2	1 1/2	
	4	44	22	11	5 1/2	5 1/2	2 3/4		
	5	48	24	12	6	6	3	1 1/2	3/4
	6	52	26	13	6 1/2	6 1/2	3 1/4		
	7	56	28	14	7	7	3 1/2	1 3/4	7/8
	8	60	30	15	7 1/2	7 1/2	3 3/4		
	1	0.1	0.2	0.4	0.8	0.8	1.6	3.2	6.4
	2	0.05	0.1	0.2	0.4	0.4	0.8	1.6	3.2
	3	0.11	0.23	0.45	0.9	0.9	1.8	3.6	7.2
	4	0.055	0.11	0.25	0.45	0.45	0.9	1.8	3.6
	5	0.13	0.25	0.5	1	1	2	4	8
	6	0.065	0.13	0.25	0.5	0.5	1	2	4
	7	0.14	0.28	0.55	1.1	1.1	2.2	4.4	8.8
	8	0.07	0.14	0.28	0.55	0.55	1.1	2.2	4.4
	9	0.15	0.3	0.6	1.2	1.2	2.4	4.8	9.6
	10	0.075	0.15	0.3	0.6	0.6	1.2	2.4	4.8
	11	0.16	0.32	0.65	1.3	1.3	2.6	5.2	10.4
	12	0.08	0.16	0.35	0.65	0.65	1.3	2.6	5.2
	13	0.18	0.35	0.7	1.4	1.4	2.8	5.6	11.2
	14	0.09	0.18	0.35	0.7	0.7	1.4	2.8	5.6
	15	0.19	0.38	0.75	1.5	1.5	3	6	12
	16	0.095	0.19	0.38	0.75	0.75	1.5	3	6
	17	0.064	0.13	0.25	0.51	0.51	1.02	2.04	4.07
	18	0.032	0.065	0.15	0.25	0.25	0.51	1.02	2.04
	19	0.07	0.14	0.29	0.57	0.57	1.15	2.29	4.58
	20	0.035	0.07	0.14	0.29	0.29	0.57	1.15	2.29
	21	0.08	0.16	0.32	0.64	0.64	1.27	2.55	5.09
	22	0.04	0.08	0.16	0.32	0.32	0.64	1.27	2.55
	23	0.088	0.18	0.35	0.7	0.7	1.4	2.8	5.6
	24	0.044	0.09	0.18	0.35	0.35	0.7	1.4	2.8
	25	0.095	0.19	0.38	0.76	0.76	1.53	3.06	6.11
	26	0.048	0.095	0.19	0.38	0.38	0.76	1.53	3.06
	27	0.10	0.21	0.41	0.83	0.83	1.65	3.31	6.62
	28	0.05	0.10	0.21	0.41	0.41	0.83	1.65	3.31
	29	0.11	0.22	0.45	0.89	0.89	1.78	3.56	7.13
	30	0.055	0.11	0.22	0.45	0.45	0.89	1.78	3.56
	31	0.12	0.24	0.48	0.95	0.95	1.91	3.82	7.64
	32	0.06	0.12	0.24	0.48	0.48	0.95	1.91	3.82

Х. Регулировка оборотов и подач

Изменение скорости шпинделя осуществляется путем согласования сектора шпинделя, рукояток переключения скорости шпинделя, рукояток переключения направления вращения прямое или обратное. Подробности о зависимости между скоростью вращения шпинделя и производительностью шпинделя см. в таблице 3.

Изменение различных типов резьбы и подачи осуществляется путем подбора рукоятки крупного/мелкого шага, рукоятки переключения левой и правой резьбы, рукоятки на передней бабке, диапазон изменения и значение см. в таблице 4.

XI. Электрическая система и электрическое устройство

XII. Гидравлическая система

1. Назначение гидравлической системы

Гидравлическая система используется для управления прямым или обратным вращением шпинделя, остановкой, тормозом, а также для смазки шпиндельной бабки и шестерни, подшипника в коробке подачи.

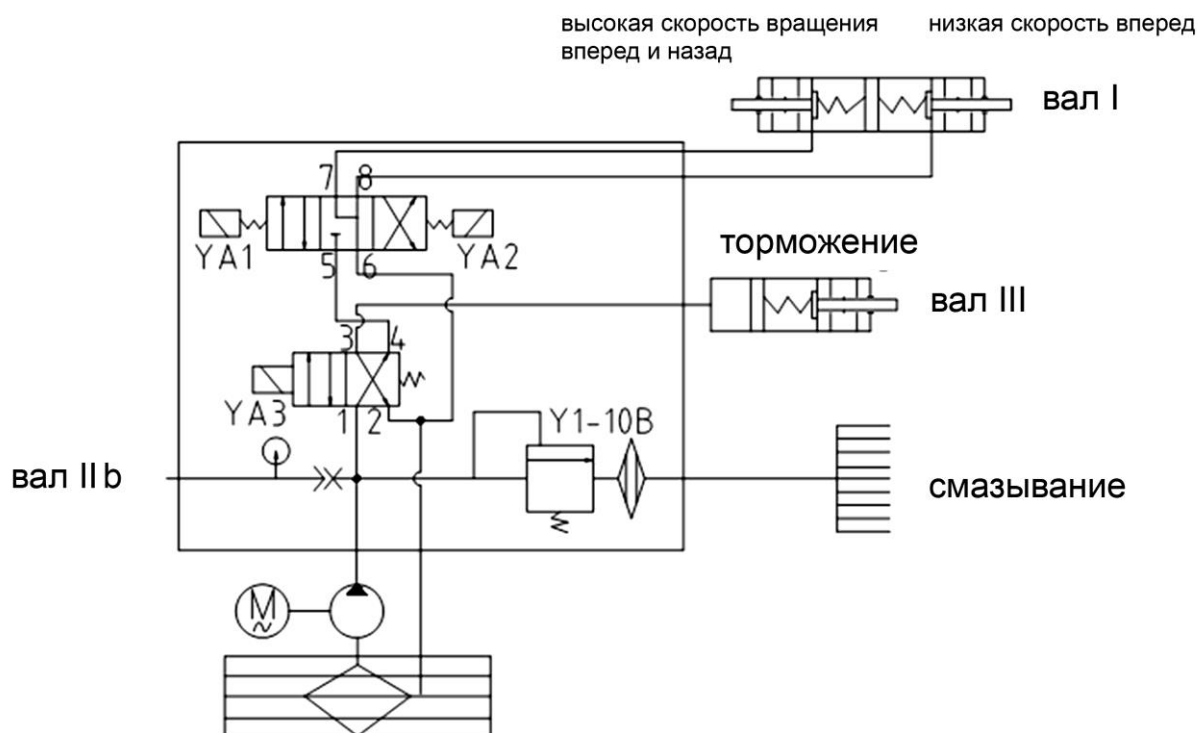


Рис. 25. Принципиальная гидравлическая схема

2. Принцип работы гидравлической системы

Гидравлическая система состоит из двух электромагнитных клапанов 34D-10BY и 24D10B, предохранительного клапана, масляного фильтра, датчика давления и т. д., как показано на рис. 25.

Принцип работы: Электромагниты YA1, YA2 и YA3 контролируют различные положения клапанов изменения направления, чтобы реализовать вращение шпинделя вперед, назад, движение вперед на высокой скорости или торможение до останова. Запуск шпинделя и остановка торможения блокируются гидравлической системой, чтобы обеспечить безопасность станка и надежность работы.

Номинальная производительность по маслу шестеренчатого насоса CB-B10 составляет 10 л/мин, при падении производительности по маслу на 30% система продолжает нормально работать, нормальное рабочее давление составляет 0,8-1,2 МПа.


После запуска двигателя шестеренчатого масляного насоса масло под давлением проходит через фильтр. Если YA3 электрифицирован, масло под давлением по трубопроводам 1-3 поступает к тормозному цилиндру на тормозной вал III. В это время YA1 и YA2 электрически заблокированы с YA3, чтобы предотвратить случайное неправильное срабатывание. После обесточивания YA3 вал III тормозится, и масло под давлением возвращается в маслобак по трубопроводам 3-2. Если либо YA1, либо YA2 электрифицированы, масло под давлением проходит через трубы 1-4-5-7 (или 8), чтобы шпиндель вращался вперед или назад. После снятия напряжения масло под давлением проходит через 7-6 (или 8-6) обратно в масляный бак.

XIII. Перечень быстро изнашиваемых компонентов

Таблица 7

№.	Название	Количество	Примечание
1	Фрикционный диск	18	
2	Фрикционный диск	16	
3	Неподвижный фрикционный диск	2	
4	Неподвижный фрикционный диск	2	
5	Ходовой винт	1	
6	Гайка	1	
7	Клин продольный	1	
8	Клин поперечный	1	
9	Л-образный шланг	1	
10	Л-образный шланг	1	
11	Плоский направляющий рукав	1	
12	Ходовой винт	1	
13	Винтовая гайка	1	
14	Клин	1	
15	Червячное колесо	1	
16	Червяк	1	
17	Шестерни		
18	Поддерживающий башмак для ходового вала	2	Свыше 6 м поставляется
19	Поддерживающий башмак для ходового винта	2	Свыше 6 м поставляется

Схема фундамента

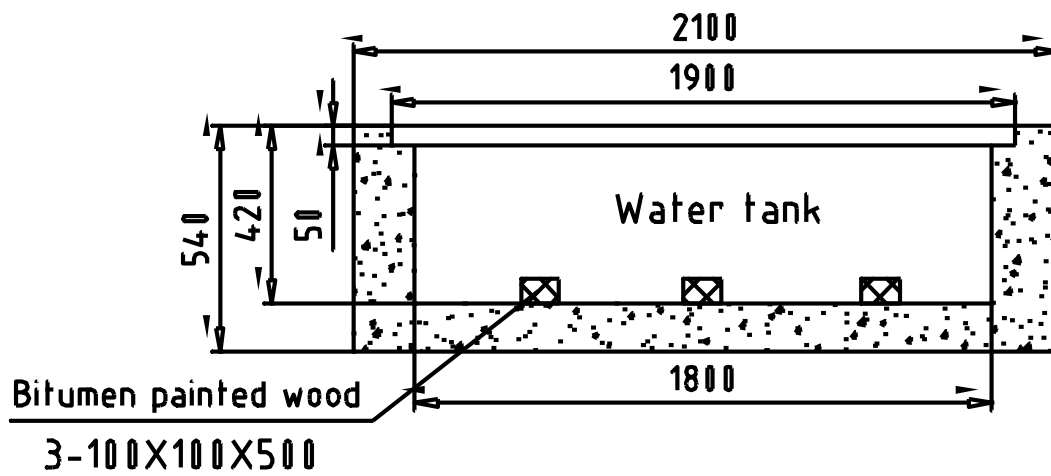

окрашенный брус

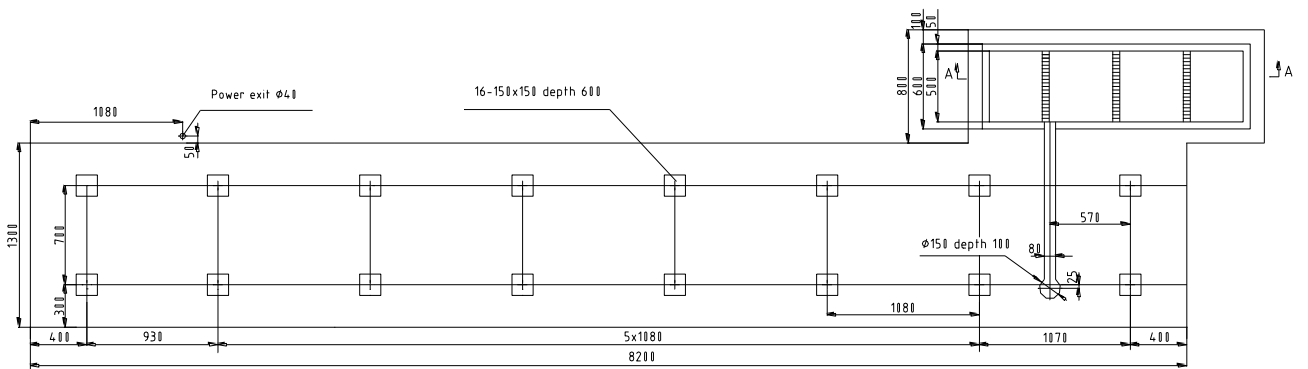


Рис. 21. Схема установки фундамента (5000 мм)

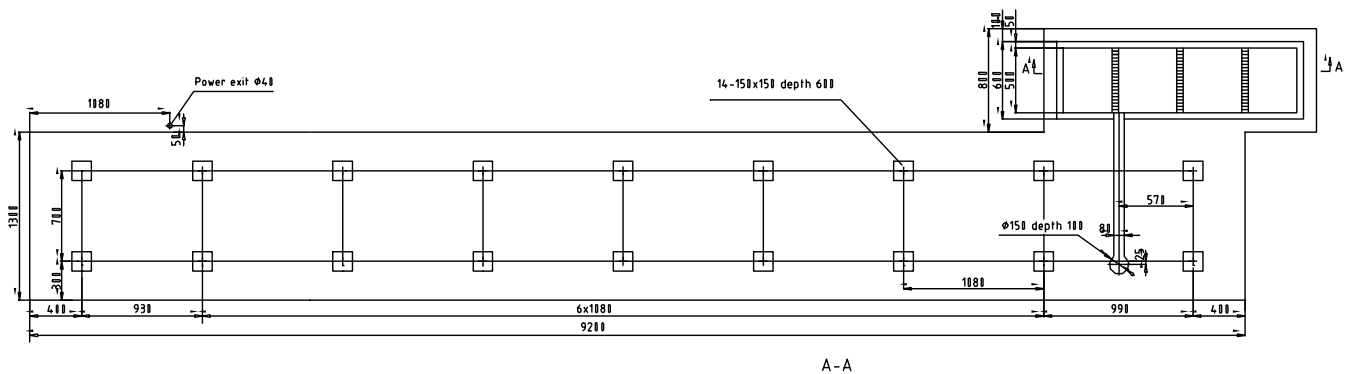


Рис. 21. Схема установки фундамента (6000 мм)